

CENTAX-G

Montage- und Betriebsanleitung 020G-00050...00090-F.10 M020-00009-DE Rev. 4

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Inhaltsverzeichnis

1	Allg	emeine Hinweise	6
2	Sich	nerheit	7
	2.1	Sicherheitshinweise	7
		2.1.1 Signalwörter	7
		2.1.2 Piktogramme	8
	2.2	Qualifikation des eingesetzten Personals	8
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2.4	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	10
3	Anli	eferung, Transport, Lagerung und Entsorgung	11
	3.1	Anlieferung	11
	3.2	Transport	11
	3.3	Lagerung	11
		3.3.1 Lagerort	12
		3.3.2 Einlagerung von Kupplungen bzw. elastischen Elementen	12
	3.4	Entsorgung	12
4	Tec	hnische Beschreibung	13
	4.1	Eigenschaften	13
	4.2	Technische Daten	13
5	Aus	richten der zu verbindenden Aggregate	14
	5.1	Axial ausrichten	15
	5.2	Radial ausrichten	16
	5.3	Winkelig ausrichten	18
6	Mor	ıtage	20
	6.1	Allgemeine Montagehinweise	20
	6.2	Montageübersicht	
	6.3	Nabe (3) montieren (falls vorhanden)	24
		6.3.1 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut montieren	24
		6.3.2 Nabe mit kegeligem Ölpressverband montieren	26
	6.4	Adapter (17) montieren (falls vorhanden)	29
	6.5	Aggregate ausrichten	29
	6.6	Membran (1.2.1) positionieren	30
	6.7	Ring (1.4) im Gummielement (1.1) platzieren	
	6.8	Gummielement und Adapter montieren	
	6.9	Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren	32

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

	6.10	Gummi Schwur	element (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) an ngrad montieren	33
			Gummielement (1.1) und Ring (1.4) platzieren	
			Adapter (4) an Schwungrad montieren	
		6.10.3		
	6.11	Ring (1	.4) montieren	37
	6.12	Membra	an (1.2.1) montieren	37
		6.12.1	Membran der Baugrößen 0005000075 montieren	38
		6.12.2	Membran der Baugrößen 0007800090 montieren	39
	6.13	Gummi	element (1.1) und Membran verbinden	40
	6.14	Nach be	eendeter Montage	41
7	Betr	ieb		42
	7.1	Betrieb	sstörungen, Ursachen und Beseitigung	42
	7.2		ger Gesamtversatz der Kupplung	
8	War	tung un	d Pflege	43
	8.1		ührende Arbeiten	
	0.1	8.1.1	Reinigen der Kupplung	
		8.1.2	Sichtkontrolle der Kupplung	
		8.1.3	Sichtkontrolle der Gummielemente / Gummisegmente	
		8.1.4	Kontrolle der Schraubenverbindungen	
	8.2	-	sch defekter Teile	
9	Dem	ontage		44
	9.1	_	eine Demontagehinweise	
	9.2	_	element (1.1) und Membran trennen	
	9.3		an (1.2.1) demontieren	
	3.3	9.3.1	Membran der Baugrößen 0005000075 demontieren	
		9.3.2	Membran der Baugrößen 0007800090 demontieren	
	9.4		.4) demontieren	
	9.5		element und Adapter demontieren	
	9.6		ntiertes Gummielement (F) demontieren	
	9.7		element (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) zieren	46
		9.7.1	Gummielement (1.1) und Ring (20; falls vorhanden) von Adapter (4) demontieren	46
		9.7.2	Adapter (4) von Schwungrad demontieren	46
		9.7.3	Gummielement (1.1) mit Ring (1.4) entfernen	47
	9.8	Ring (1	.4) entfernen	47
	9.9	Membra	an (1.2.1) entfernen	47



M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Rev. 4

	9.10 Adapter (17) demontieren (falls vorhanden/erforderlich)	47
	9.11 Nabe (3) demontieren (falls vorhanden/erforderlich)	47
	9.11.1 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut demontieren	47
	9.11.2 Nabe mit kegeligem Ölpressverband demontieren	48
	9.12 Kupplung wieder montieren	49
10	Verschleiß- und Ersatzteile	50
10 11	Verschleiß- und Ersatzteile	
		51



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Abbildungsverzeichnis

	Abbildung 5-1 Axialer Ausrichtversatz15
	Abbildung 5-2 Radialer Ausrichtversatz16
	Abbildung 5-3 Winkeliger Ausrichtversatz18
	Abbildung 6-1 Beispiel: 020G-0005000090-F.1022
	Abbildung 6-2 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut montieren 24
	Abbildung 6-3 Nabe mit kegeligem Ölpressverband montieren26
	Abbildung 6-4 Adapter (17) montieren29
	Abbildung 6-5 Membran (1.2.1) positionieren30
	Abbildung 6-6 Ring (1.4) im Gummielement (1.1) platzieren31
	Abbildung 6-7 Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren32
	Abbildung 6-8 Gummielement (1.1) und Ring (1.4) platzieren33
	Abbildung 6-9 Adapter (4) an Schwungrad montieren34
	Abbildung 6-10 Gummielement (1.1) und Ring (20; falls vorhanden) an Adapter (4) montieren35
	Abbildung 6-11 Ring (1.4) montieren
	Abbildung 6-12 Membran der Baugrößen 0005000075 montieren38
	Abbildung 6-13 Membran der Baugrößen 0007800090 montieren39
	Abbildung 6-14 Gummielement (1.1) und Membran verbinden40
	Abbildung 6-15 Einzelheit X40
Tabel	lenverzeichnis
	Tabelle 2-1 Form und Größe der Belüftungsbohrungen 9
	Tabelle 5-1 Zulässige radiale Ausrichttoleranz
	Tabelle 5-2 Zulässige winkelige Ausrichttoleranz19
	Tabelle 7-1 Störungstabelle42



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

1 **Allgemeine Hinweise**

Die vorliegende Montage- und Betriebsanleitung (BA) ist Bestandteil der Kupplungslieferung und muss jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

CENTA Produkte werden nach dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001:2000 entwickelt und gefertigt.

Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich CENTA das Recht vor, technische Änderungen durchzuführen.



WICHTIG

Für Schäden und Betriebsstörungen, die aus Nichtbeachtung dieser **BA** resultieren übernimmt CENTA keine Haftung.

Das Urheberrecht dieser BA verbleibt bei der CENTA Antriebe Kirschey GmbH.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus:

CENTA Antriebe Kirschey GmbH

Bergische Strasse 7 42781 Haan **GERMANY** Phone +49-2129-912-0 Fax +49-2129-2790 centa@centa.de www.centa.info



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

2 Sicherheit

Diese BA soll den Benutzer dazu befähigen, die Kupplung:

- sicher und funktionsgerecht zu handhaben
- rationell zu nutzen
- sachgerecht zu pflegen

Deshalb muss diese **BA** vor Arbeiten an und mit der Kupplung von den verantwortlichen Personen sorgfältig gelesen und verstanden werden.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

 nicht einhalten der am jeweiligen Anwendeort gültigen Sicherheitsund Unfallverhütungsvorschriften

Für die in dieser **BA** beschriebenen Arbeiten sind die am jeweiligen Anwendeort gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

2.1 Sicherheitshinweise

WARNUNG

In den Kapiteln dieser **BA** sind die Sicherheitshinweise durch ein Piktogramm gekennzeichnet.

2.1.1 Signalwörter

Folgende Signalwörter werden bei den Sicherheitshinweisen verwendet:

	Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
GEFAHR	Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste

Verletzungen die Folge.

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste

Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

VORSICHT Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige

Verletzungen und/oder Sachschäden die Folge sein.

Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche WICHTIG Informationen. Es ist kein Signalwort für eine gefährliche oder

schädliche Situation.

CENTA Antriebe Kirschey GmbH



3

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

2.1.2 Piktogramme

Mögliche Piktogramme in den Sicherheitshinweisen:



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Nicht schalten



Handschutz benutzen



Augenschutz benutzen

2.2 Qualifikation des eingesetzten Personals

Alle in dieser **BA** beschriebenen Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten, eingewiesenen und autorisierten Personen vorgenommen werden.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Arbeiten an der Kupplung, die in dieser BA nicht beschrieben sind
 Führen Sie nur Arbeiten aus, die in dieser BA beschrieben sind.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kupplungen sind ausschließlich für den Einsatz gemäß der jeweiligen Auslegung bestimmt. Sie dürfen nur unter den vorgegebenen Bedingungen eingesetzt werden.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

WARNUNG



Verletzungen können auftreten durch:

Berühren rotierender Teile

Kupplung gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften mit einer Abdeckung kapseln.

Ausnahme:

Die Kupplung ist durch An- und Abtriebsaggregat gekapselt.

Diese Abdeckung ist nicht Lieferumfang von CENTA.

Diese Abdeckung muss folgende Kriterien erfüllen:

- Personen vor Zugriff auf rotierende Teile schützen
- Sich eventuell lösende rotierende Teile zurückhalten
- Ausreichende Belüftung der Kupplung gewährleisten

Diese Abdeckung muss aus stabilen Stahlteilen ausgeführt werden. Um eine ausreichende Belüftung der Kupplung sicherzustellen, muss die Abdeckung mit regelmäßigen Öffnungen versehen sein. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Öffnungen die Abmessungen gemäß Tabelle 2-1 nicht überschreiten.

Bauteil	Kreisförmige Öffnung [mm]	Rechteckige Öffnung [mm]
Oberseite der Abdeckung	Ø 8	□8
Seitenteile der Abdeckung	Ø 8	□8

Tabelle 2-1 Form und Größe der Belüftungsbohrungen

Die Abdeckungen müssen einen Abstand von min. 15 mm zu den drehenden Teilen aufweisen. Die Abdeckung muss elektrisch leitfähig sein und in den Potentialausgleich einbezogen werden.

Vor einem dauerhaften Betrieb muss die Anlage einem Probelauf unterzogen werden.



CENTAX-G

M020-00009-DE Rev. 4

020G-00050...00090-F.10

2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

- unzulässig hohes Drehmoment
- unzulässig hohe oder niedrige Drehzahl
- überschreiten der angegebenen Umgebungstemperatur
- unzulässiges Umgebungsmedium
- unzulässige Kupplungsabdeckung
- Überschreiten der zulässigen Gesamtversatzwerte

Kupplung nur für die ausgelegte Anwendung verwenden.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haftet CENTA nicht.

Ändern sich Anlageparameter, so ist die Kupplungsauslegung durch CENTA zu überprüfen (Anschrift siehe Kapitel 1).



Rev. 4

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

3 Anlieferung, Transport, Lagerung und Entsorgung

3.1 Anlieferung

Nach Anlieferung ist die Kupplung:

- Auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Sendung zu prüfen.
- Auf eventuelle Transportschäden zu untersuchen (diese sofort beim Spediteur reklamieren).

3.2 Transport

VORSICHT



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Unsachgemäßen Transport der Kupplung

Kupplung sorgfältig transportieren.

VORSICHT



Materialschäden an Kupplungsteilen können auftreten durch:

Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen

Kupplungsteile geschützt transportieren.

Kupplungsteile nur mit Nylongurt oder -seil anschlagen.

Teile nur gepolstert unterstützen.

Nach Transportschäden:

- Kupplung sorgfältig auf Schäden überprüfen.
- Rücksprache mit Hersteller halten (Anschrift siehe Kapitel 1).

3.3 Lagerung

VORSICHT



Materialschäden an Elastikelementen und Gummiteilen können auftreten durch:

Unsachgemäße Lagerung

Diese Teile liegend und verformungsfrei lagern und vor Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln schützen.



WICHTIG

Gummiteile sind, wenn möglich, mit ihrem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Sie dürfen ab diesem max. 5 Jahre gelagert werden.



M020-00009-DE

Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

3.3.1 Lagerort

Anforderungen an den Lagerort:

- mäßig gelüftet und staubarm
- trocken (max. 65% Luftfeuchtigkeit)
- temperiert (-10°C bis +25°C)
- frei von ozonerzeugenden Einrichtungen, wie z.B. Lichtquellen und Elektromotoren
- frei von UV-Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung
- keine Lagerung von Lösungs- und Desinfektionsmitteln, Kraft- und Schmierstoffen, Säuren, Chemikalien u.ä. am Lagerort

Weitere Einzelheiten können der DIN 7716 entnommen werden.

3.3.2 Einlagerung von Kupplungen bzw. elastischen Elementen

- > Teile auspacken.
- > Verpackung auf Schäden überprüfen. Falls erforderlich erneuern.
- > Wachsschutz der Stahlteile auf Vollständigkeit überprüfen. Falls erforderlich ergänzen oder erneuern.
- > Teile einpacken (bei längerer Einlagerungszeit, Trockenmittel beifügen und in Folie einschweißen).
- > Teile einlagern.

3.4 Entsorgung

RECYCLING



Für eine sichere, umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen, Verpackungsmaterial sowie von Austauschteilen ist zu sorgen. Dabei müssen die örtlichen Recyclingmöglichkeiten und - vorschriften genutzt werden.

Für die Entsorgung sind die Kupplungsteile, soweit möglich, zu trennen und nach Materialart zu sortieren.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

4 Technische Beschreibung

4.1 Eigenschaften

Die CENTAX-SEC Baureihe G Kupplungen verfügen über folgende positive Eigenschaften:

- Ausreichende Elastizität zur Aufnahme von axialem, radialem und winkeligem Versatz, Bewegungen, Installationsfehlern und Wärmedehnung bei starr oder elastisch gelagerten Einheiten.
- Hohe Torsionselastizität mit linearer Kennlinie. Ein oder mehrere Elemente von unterschiedlicher Shorehärte können in Reihe eingesetzt werden, wobei die entsprechend benötigte Drehsteife für optimales Schwingungsverhalten der Einheit sichergestellt werden kann.
- Alle Seiten des Gummielementes werden, zur Gewährleistung einer guten Wärmeverteilung und hohen Wärmekapazität, rundum belüftet.
- Hohe dynamische Kapazität und Wuchtgüte.
- Einfache, kostengünstige Konstruktion mit kompakten Abmessungen, geringem Gewicht und Massenträgheitsmoment.
- Verschleißfrei, wartungsarm, einfache Montage. Bei allen Serien können die Elemente radial – ohne Verschieben der angebauten Maschinenteile – getauscht werden. Ausreichend dimensionierte Bolzen und Klemmkräfte zur Drehmomentübertragung durch Reibung sind vorgesehen.
- Mit und ohne Durchdrehsicherung verfügbar.

4.2 Technische Daten

Die technischen Daten sind dem Katalog sowie die Maße der Einbauzeichnung zu entnehmen.



5

Montage- und Betriebsanleitung

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

Ausrichten der zu verbindenden Aggregate



WICHTIG

- Aggregate während der Montage ausrichten
- Die zu verbindenden Aggregate möglichst genau ausrichten. So können eine lange Lebensdauer der Kupplung und maximale Betriebsversatzwerte erreicht werden. Die Summe aus Betriebs- und Ausrichtversatz ergeben den Gesamtversatz. Die zulässigen Gesamtversatzwerte sind dem entsprechenden Katalog zu entnehmen und dürfen nicht überschritten werden.
- Die angegebenen Ausrichtwerte gelten für Anlagen mit Betriebstemperatur.
 Wird bei anderer Temperatur ausgerichtet, entstehen in der Anlage durch die Differenz zwischen Ausricht- und Betriebstemperatur zusätzliche Maßabweichungen.
 Diese müssen bei der Ausrichtung berücksichtigt werden.
- Nach beendeter Montage muss die Ausrichtung der Kupplung nochmals überprüft und wenn nötig, korrigiert werden.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

5.1 Axial ausrichten

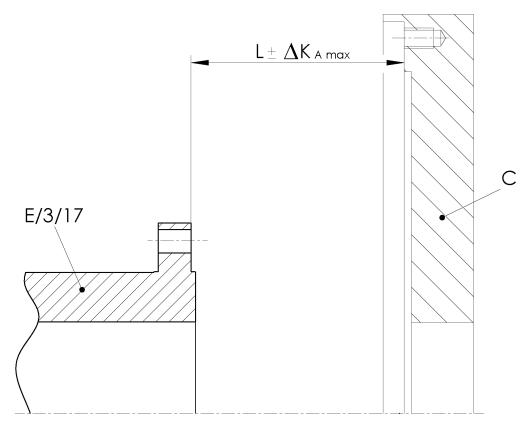


Abbildung 5-1 Axialer Ausrichtversatz

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
С		Schwungrad	Kundenteil
E		Flansch	Kundenteil

Axialen Ausrichtversatz ermitteln (siehe Abbildung 5-1).

- > Einbaulänge L der Einbauzeichnung entnehmen.
- \triangleright Aggregate ausrichten (Einbaumaß = $L\pm\Delta K_{A max}$).

Zulässige axiale Ausrichttoleranz:

 $\Delta K_{A \text{ max}} = 0.5 \text{ mm}$

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

5.2 Radial ausrichten

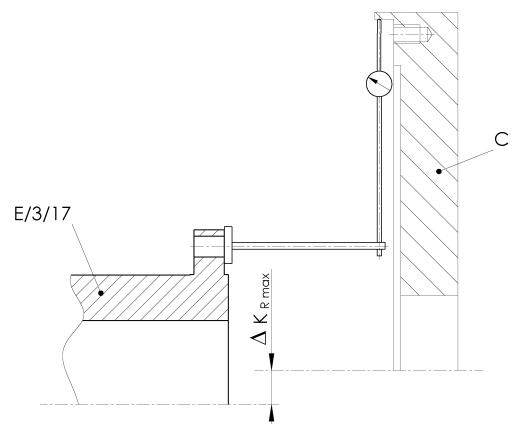


Abbildung 5-2 Radialer Ausrichtversatz

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
С		Schwungrad	Kundenteil
E		Flansch	Kundenteil

VORSICHT



Materialschäden bei elastisch aufgestellten Motoren können auftreten durch:

 Vernachlässigung des Setzbetrages der Motorlagerung beim Ausrichten

Bei vertikaler Ausrichtung Setzbetrag der Motorlagerung berücksichtigen. Angaben der Setzbeträge sind beim Hersteller des Motors bzw. der Motorlagerung zu erfragen.

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

- Radialen Ausrichtversatz ermitteln (siehe Abbildung 5-2).
 - ➤ Messuhr an Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) befestigen.
 - > Taster der Messuhr radial an Zentrierung setzen.
 - > Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) mit Messuhr und Schwungrad (C) langsam um 360° drehen.
- ➤ Aggregate ausrichten (Ermittelte Abweichung $\leq \Delta K_{R \text{ max}}$).

Die zulässige radiale Ausrichttoleranz $\Delta K_{R max}$ ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Größe	Gummiqualität [Shore A]	ΔK _{R max} [mm]
50 - 56	45 / 50 / 60	±0,45
	70	±0,15
64 - 65	50 / 60	±0,45
	70	±0,15
66 - 70	50 / 60	±0,6
	70	±0,18
72	50 / 60	±0,75
	70	±0,22
75	50 / 60	±0,82
	70	±0,25
78	50 / 60	±0,9
	70	±0,3
80	50 / 60	±1,05
	70	±0,33
81	50 / 60	±1,05
	70	±0,37
82 - 90	50 / 60	±1,2
	70	±0,37

Tabelle 5-1 Zulässige radiale Ausrichttoleranz

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

5.3 Winkelig ausrichten

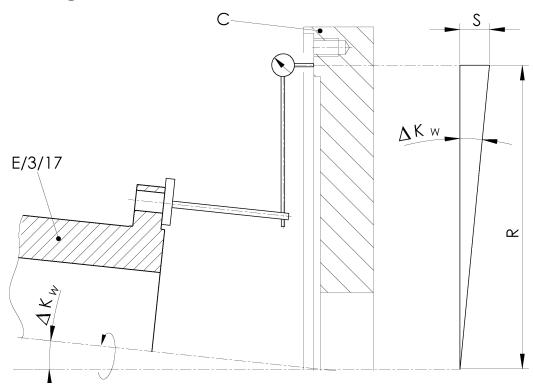


Abbildung 5-3 Winkeliger Ausrichtversatz

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
С		Schwungrad	Kundenteil
Е		Flansch	Kundenteil



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

- > Winkeligen Ausrichtversatz ermitteln (siehe Abbildung 5-3).
 - ➤ Messuhr an Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) befestigen.
 - > Taster der Messuhr radial im Abstand R an Planfläche setzen.
 - > Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) mit Messuhr und Schwungrad (C) langsam um 360° drehen.

Der maximale Messuhrausschlag darf den Wert $2xS_w$ an keinem Punkt überschreiten. Die zulässige Toleranz $S_{W\;max}$ ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

➤ Aggregate ausrichten (Ermittelte Abweichung ≤ΔK_{W max}).

Zulässige winkelige Ausrichttoleranz:

 $\Delta K_{w max} = 0.05^{\circ}$

Größe	R [mm]	S _{W max} [mm]
50 - 64	225	0,20
66 - 70	250	0,22
71 - 72	300	0,26
75	325	0,28
78	355	0,31
80	405	0,35
81	425	0,37
82 - 85	505	0,44
88	590	0,51
90	630	0,55

Tabelle 5-2 Zulässige winkelige Ausrichttoleranz



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6 Montage

6.1 Allgemeine Montagehinweise

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit der Kupplung beeinträchtigt.

Der Anwender verpflichtet sich, eintretende Veränderungen an der Kupplung, welche die Sicherheit beeinträchtigen, dem Hersteller sofort zu melden (Anschrift siehe Kapitel 1).

WARNUNG



Verletzungen können auftreten durch:

Berühren rotierender Teile

Vor Arbeiten an der Kupplung Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Montage der Kupplung in falscher Reihenfolge

Kupplung nur in der beschriebenen Reihenfolge montieren.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Herabfallende Kupplungsteile

Kupplungsteile gegen Herabfallen sichern.

VORSICHT



Materialschäden an Kupplungsteilen können auftreten durch:

Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen

Kupplungsteile geschützt transportieren. Kupplungsteile nur mit Nylongurt oder –seil anschlagen. Teile nur gepolstert unterstützen.

VORSICHT



Materialschäden können auftreten durch:

Verschmutzte Fügeflächen

Fügeflächen müssen frei von Schmutz, Konservierungs- und Schmiermitteln sein.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

VORSICHT



Materialschäden an Kupplungsteilen können auftreten durch:

Anaerobe Klebstoffe (z.B. Loctite) zur Schraubensicherung. Solche Schraubensicherungsmittel dürfen nicht mit Gummiteilen in Verbindung kommen.

| WICHTIG

- Schraubenvorbereitung und -anziehdrehmomente nach CENTA Datenblatt D013-013 (siehe Kapitel 11.1).
- Für Montage geeignete Hebezeuge verwenden.
- Die nachfolgenden Montageschritte sind anhand der Kupplung 020G-00070-F.10 beschrieben.
- Darstellung und Kennzeichnung der Teile können von Einbauzeichnung und Lieferzustand abweichen.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

6.2 Montageübersicht

Nachfolgende Abbildung zeigt Beispiele möglicher Bauformen.

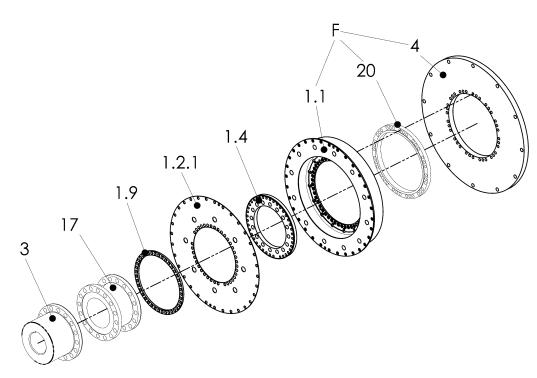


Abbildung 6-1 Beispiel: 020G-00050...00090-F.10

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.1		Gummielement	
1.2.1		Membran	
1.4		Ring	
1.9		Ring	Ausführung und Baugröße siehe Einbauzeichnung
3		Nabe	falls Lieferumfang
4		Adapter	
17		Adapter	falls Lieferumfang
20		Ring	falls Lieferumfang
F		Vormontiertes Gummielement	bei CENTA vormontiert



Rev. 4

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10



WICHTIG

Diese Montageanleitung beschreibt die Montage mehrerer Bauformen. Kupplung entsprechend gelieferter Bauform (siehe Einbauzeichnung) montieren.

- > Kupplung entsprechend gelieferter Bauform in nachfolgender Reihenfolge montieren. Die gelieferte Bauform und die verbauten Teile sind der Einbauzeichnung zu entnehmen.
 - Nabe (3) montieren, siehe Kapitel 6.3.
 - Adapter (17) montieren, siehe Kapitel 6.4.
 - > Aggregate ausrichten, siehe Kapitel 5.
 - Membran (1.2.1) positionieren, siehe Kapitel 6.6.
 - ➤ Ring (1.4) in Gummielement (1.1) platzieren, siehe Kapitel 6.7.
 - Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren, siehe Kapitel 6.9.
 - ➤ Gummielement (1.1), Ring (20, falls vorhanden) und Adapter (4) an Schwungrad montieren, siehe Kapitel 6.10.
 - ➤ Ring (1.4) montieren, siehe Kapitel 6.11.
 - ➤ Membran (1.2.1) montieren, siehe Kapitel 6.12.
 - ➤ Gummielement (1.1) mit Membran verbinden, siehe Kapitel 6.13.
 - Nach beendeter Montage, siehe Kapitel 6.14.



6.3

Montage- und Betriebsanleitung

ung M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Nabe (3) montieren (falls vorhanden)

- ➤ Nabe (3) entsprechend gelieferter Bauform montieren (siehe Einbauzeichnung):
 - ➤ Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut montieren, siehe Kapitel 6.3.1.
 - Nabe mit kegeligem Ölpressverband montieren, siehe Kapitel 6.3.2.

6.3.1 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut montieren

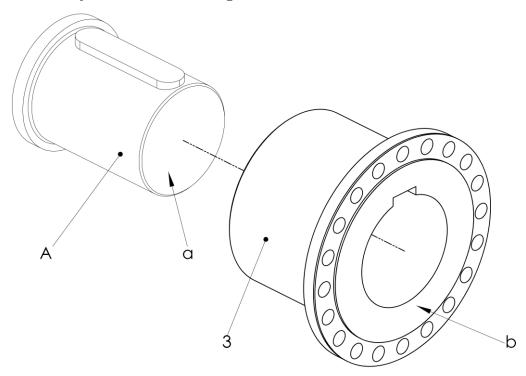


Abbildung 6-2 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	
А		Welle	Kundenteil
	a	Stirnfläche der Welle	
	b	Stirnfläche der Nabe	



Rev. 4

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

VORSICHT



Materialschäden können auftreten durch:

Unsachgemäße Erwärmung der Naben/Flanschnaben

Naben/Flanschnaben im Ölbad, im Heißluftofen, auf einer Herdplatte, induktiv oder mit einer Flamme (Ringbrenner) gleichmäßig erwärmen.

VORSICHT



Verletzungen können auftreten durch:

Heiße Kupplungsteile

Geeigneten Handschutz benutzen.

- Nabe (3) auf 170° 200°C erwärmen.
- Nabe (3) auf Welle (A) schieben.



WICHTIG

Stirnfläche der Welle darf nicht vor Stirnflächen der Nabe hervorstehen. Radialer Tausch anderer Kupplungsteile ist sonst nicht gewährleistet.

VORSICHT



Materialschäden können auftreten durch:

Heiße Naben/Flanschnaben

Vor weiterer Montage Naben/Flanschnaben auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

6.3.2 Nabe mit kegeligem Ölpressverband montieren

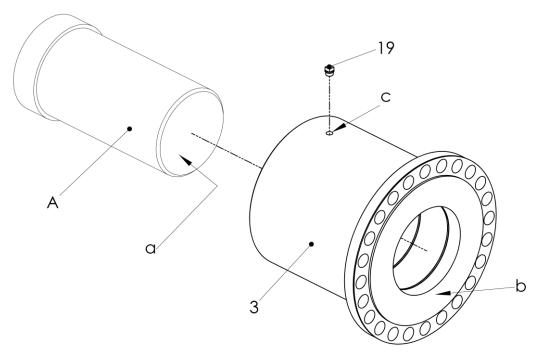


Abbildung 6-3 Nabe mit kegeligem Ölpressverband montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	
19		Schraubstopfen	G¼ oder G¾ siehe Einbauzeichnung
А		Welle	Kundenteil
	а	Stirnfläche der Welle	
	b	Stirnfläche der Nabe	
	С	Gewinde	G¼ oder G¾ siehe Einbauzeichnung

- > Konus der Welle (A) leicht ölen.
- > Nabe (3) auf Welle (A) schieben.
- > Schraubstopfen (19) aus Nabe (3) entfernen.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung der Hydraulikpumpen

Vor der Arbeit mit Hydraulikpumpen deren Betriebsanleitung lesen. Arbeiten mit Hydraulikpumpen nur wie in deren Betriebsanleitung beschrieben.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Heraus spritzende Hydraulikflüssigkeit

Augenschutz benutzen.



WICHTIG

Wir empfehlen folgende Montageflüssigkeiten:

- Für die Montage:
 Öl der Viskosität 300 mm²/s bei 20°C, z.B. SKF LHMF300
- Für die Demontage:
 Öl der Viskosität 900 mm²/s bei 20°C, z.B. SKF LHDF900
 - Pumpe (p_{max}= 3000 bar) zum Aufweiten der Nabe (3) an Gewinde G¼ oder G¾ (c) anschließen.
 - > Pumpe zum Aufschieben der Nabe an Welle verschrauben.
 - > Öldruck zum Aufschieben der Nabe aufbauen.

WARNUNG



Materialschäden können auftreten durch:

Zu geringem Aufweitdruck in der Nabe

Bei zu geringem Aufweitdruck wird der benötigte Aufschiebedruck zu groß.

- > Öldruck zum Aufweiten der Nabe aufbauen.
- Abwechselnd Öldruck aufbauen, bis Aufschubweg (p up) der Nabe (3) erreicht ist (p up siehe Einbauzeichnung).
- Öldruck zum Aufweiten der Nabe abbauen.
- > Pumpe zum Aufweiten der Nabe von Nabe (3) entfernen.
- Öldruck zum Aufschieben der Nabe ca. 1 Stunde halten.
- Öldruck zum Aufschieben der Nabe abbauen.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

- > Pumpe zum Aufschieben der Nabe von Welle entfernen.
- Nabe (3) drehen, Öl aus Gewinde G¼ oder G¾ (c) laufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.
- > Schraubstopfen (19) in Nabe (3) drehen.



WICHTIG

Nabe erst nach 24 Stunden belasten.



WICHTIG

Stirnfläche der Welle darf nicht vor Stirnflächen der Nabe hervorstehen. Radialer Tausch anderer Kupplungsteile ist sonst nicht gewährleistet.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.4 Adapter (17) montieren (falls vorhanden)

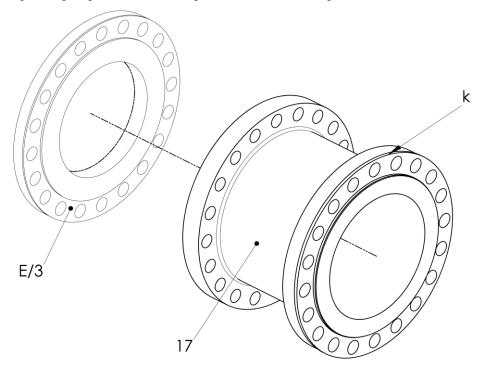


Abbildung 6-4 Adapter (17) montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	
Е		Flansch	Kundenteil
	k	Zentrierung	für Membran

- Adapter (17) auf/in Zentrierung von Flansch/Nabe (E/3, siehe Einbauzeichnung) schieben.
 Die Zentrierung (k) muss auf der Seite der Membran (1.2.1) sein.
- Adapter (17) und Flansch/Nabe (E/3) verschrauben. Verschraubung ist der Einbauzeichnung zu entnehmen.

WICHTIG

Anziehdrehmomente für Elemente zum Verbinden von Kupplungen mit Kundenteilen können vom CENTA Datenblatt D013-013 abweichen. Angaben auf Einbauzeichnung beachten.

6.5 Aggregate ausrichten

> Zu verbindende Aggregate ausrichten (siehe Kapitel 5).

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Rev. 4

6.6 Membran (1.2.1) positionieren

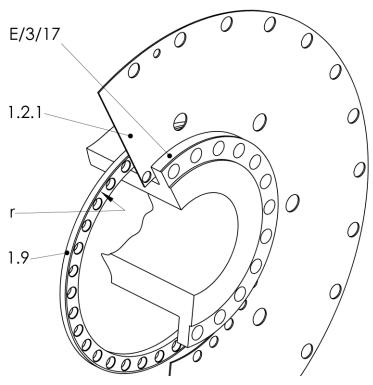


Abbildung 6-5 Membran (1.2.1) positionieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.2.1		Membran	
1.9		Ring	nur bei Baugrößen 0005000075
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
Е		Flansch	Kundenteil
	r	Radius	

- Membran (1.2.1) entsprechend gelieferter Baugröße der Kupplung positionieren (Baugröße siehe Einbauzeichnung).
 - ➤ Membran und Ring positionieren (Baugrößen 00050...00075)
 Ring (1.9) und Membran (1.2.1) auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17; siehe Einbauzeichnung) ablegen.
 Der Radius (r) vom Ring (1.9) muss auf der Seite der Membran (1.2.1) sein.
 - Membran positionieren (Baugrößen 00078...00090)

 Membran (1.2.1) auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17; siehe Einbauzeichnung) ablegen.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.7 Ring (1.4) im Gummielement (1.1) platzieren

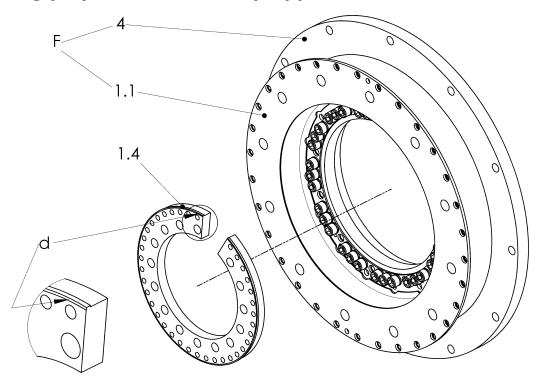


Abbildung 6-6 Ring (1.4) im Gummielement (1.1) platzieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.1		Gummielement	
1.4		Ring	
4		Adapter	
F		Vormontiertes Gummielement	bei CENTA vormontiert
	d	Radius	

Ring (1.4) lose in Gummielement (1.1) einlegen.
 Der Radius (d) muss nach außen zeigen.

6.8 Gummielement und Adapter montieren

- Gummielement und Adapter (4) entsprechend gelieferter Bauform montieren (siehe Einbauzeichnung):
 - > Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren, siehe Kapitel 6.9.
 - > Gummielement (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) an Schwungrad montieren, siehe Kapitel 6.10.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren 6.9

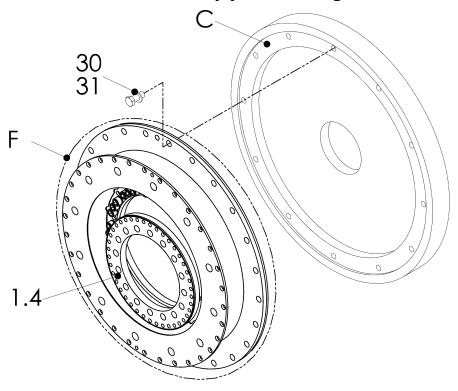


Abbildung 6-7 Vormontiertes Gummielement (F) an Schwungrad montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.4		Ring	
30		Schraube ISO4762-10.9	wenn bestellt
31		Scheibe ISO7089-300HV	wenn bestellt
С		Schwungrad	Kundenteil
F		Vormontiertes Gummielement	bei CENTA vormontiert

- ➤ Vormontiertes Gummielement (F) mit Ring (1.4) in Zentrierung von Schwungrad (C) schieben.
- ➤ Vormontiertes Gummielement (F) mit Schrauben (30) und Scheiben (31) an Schwungrad (C) verschrauben. Der Ring (1.4) bleibt zur späteren Montage lose in Vormontiertem Gummielement (F) liegen.

WICHTIG

Anziehdrehmomente für Elemente zum Verbinden von Kupplungen mit Kundenteilen können vom CENTA Datenblatt D013-013 abweichen. Angaben auf Einbauzeichnung beachten.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.10 Gummielement (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) an Schwungrad montieren

6.10.1 Gummielement (1.1) und Ring (1.4) platzieren

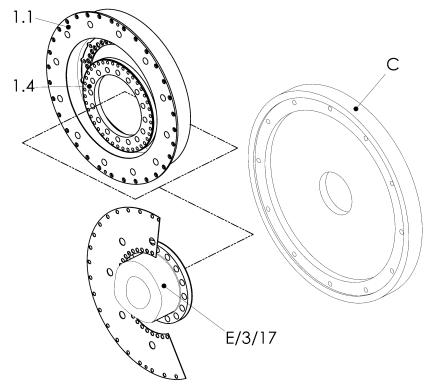


Abbildung 6-8 Gummielement (1.1) und Ring (1.4) platzieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.1		Gummielement	
1.4		Ring	
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
С		Schwungrad	Kundenteil
E		Flansch	Kundenteil

➤ Gummielement (1.1) mit Ring (1.4) auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) platzieren.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.10.2 Adapter (4) an Schwungrad montieren

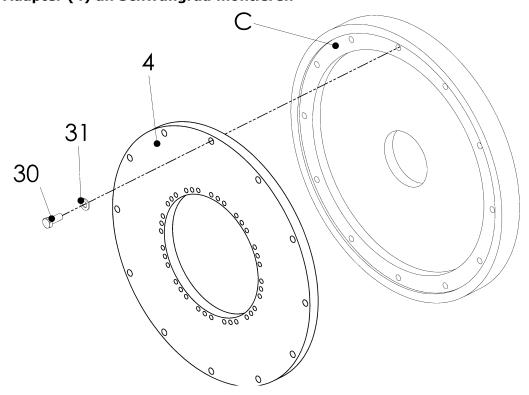


Abbildung 6-9 Adapter (4) an Schwungrad montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
4		Adapter	
31		Scheibe	wenn bestellt
30		Schraube	wenn bestellt
С		Schwungrad	Kundenteil

- > Adapter (4) in Zentrierung von Schwungrad (C) schieben.
- Adapter (4) mit Schrauben (30) und Scheiben (31) an Schwungrad (C) verschrauben.

WICHTIG

Anziehdrehmomente für Elemente zum Verbinden von Kupplungen mit Kundenteilen können vom CENTA Datenblatt D013-013 abweichen. Angaben auf Einbauzeichnung beachten.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.10.3 Gummielement (1.1) und Ring (20; falls vorhanden) an Adapter (4) montieren

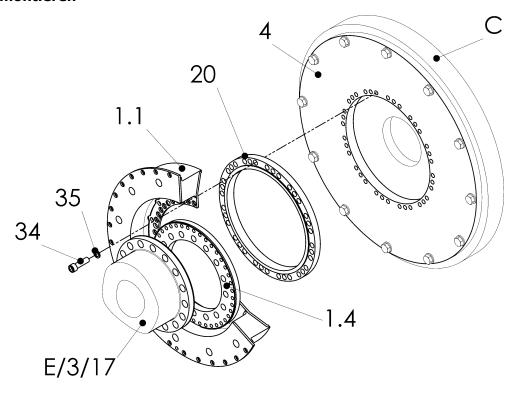


Abbildung 6-10 Gummielement (1.1) und Ring (20; falls vorhanden) an Adapter (4) montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.1		Gummielement	
1.4		Ring	
3		Nabe	falls Lieferumfang
4		Adapter	
17		Adapter	falls Lieferumfang
20		Ring	falls Lieferumfang
34		Schraube ISO4762-10.9	
35		Scheibe ISO7089-300HV	
С		Schwungrad	Kundenteil
E		Flansch	Kundenteil

CENTA

Montage- und Betriebsanleitung

M020-00009-DE

Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

- ➤ Gummielement (1.1) **mit/ohne** Ring (20; siehe Einbauzeichnung) an Adapter (4) montieren:
- ➤ Gummielement (1.1) **mit** Ring (20) montieren:
 - ➤ Ring (20) in Zentrierung von Adapter (4) schieben.
 - ➤ Gummielement (1.1) auf Zentrierung von Ring (20) schieben.
 - Gummielement (1.1) und Ring (20) mit Schrauben (34) und Scheiben (35) an Adapter (4) verschrauben.
 Der Ring (1.4) bleibt zur späteren Montage lose im Gummielement (1.1) liegen.
- ➤ Gummielement (1.1) **ohne** Ring (20) montieren:
 - ➤ Gummielement (1.1) auf Zentrierung von Adapter (4) schieben.
 - Gummielement (1.1) mit Schrauben (34) und Scheiben (35) an Adapter (4) verschrauben.
 Der Ring (1.4) bleibt zur späteren Montage lose im Gummielement (1.1) liegen.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

6.11 Ring (1.4) montieren

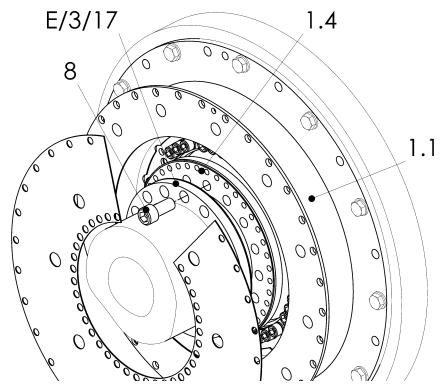


Abbildung 6-11 Ring (1.4) montieren

Pos.	Info	Benennung Bemerkung		
1.1		Gummielement		
1.4		Ring		
3		Nabe	falls Lieferumfang	
8		Schraube ISO4762-10.9		
17		Adapter	falls Lieferumfang	
Е		Flansch	Kundenteil	

- > Ring (1.4) auf Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) schieben.
- > Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) mit Schrauben (8) an Ring (1.4) verschrauben.

6.12 Membran (1.2.1) montieren

- > Membran entsprechend gelieferter Baugröße der Kupplung montieren:
 - ➤ Membran der Baugrößen 00050...00075 montieren, siehe Kapitel 6.12.1.
 - ➤ Membran der Baugrößen 00078...00090 montieren, siehe Kapitel 6.12.2.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

6.12.1 Membran der Baugrößen 00050...00075 montieren

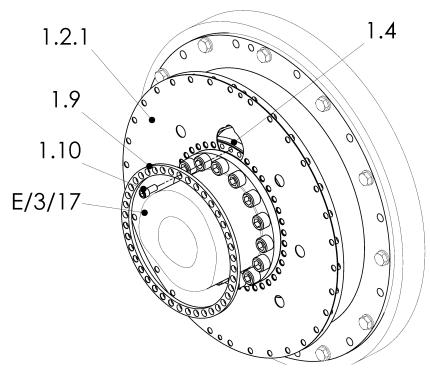


Abbildung 6-12 Membran der Baugrößen 00050...00075 montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung
1.2.1		Membran	
1.4		Ring	verdeckt durch Membran (1.2.1)
1.9		Ring	
1.10		Schraube ISO4762-10.9	
3		Nabe	falls Lieferumfang
17		Adapter	falls Lieferumfang
Е		Flansch	Kundenteil

- Membran (1.2.1) auf Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) schieben.
- ➤ Ring (1.9) auf Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) schieben.
- ➤ Ring (1.9) und Membran (1.2.1) mit Schrauben (1.10) an Ring (1.4) verschrauben.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

6.12.2 Membran der Baugrößen 00078...00090 montieren

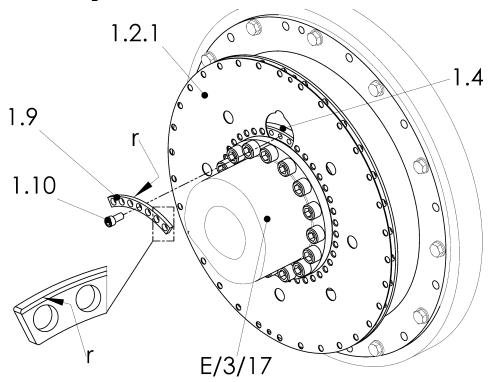


Abbildung 6-13 Membran der Baugrößen 00078...00090 montieren

Pos.	Info	Benennung	Bemerkung		
1.2.1		Membran			
1.4		Ring verdeckt durch Membrar (1.2.1)			
1.9		Ring (segmentiert)			
1.10		Schraube ISO4762-10.9			
3		Nabe	falls Lieferumfang		
17		Adapter falls Lieferumfang			
Е		Flansch Kundenteil			
	r	Radius			

- Membran (1.2.1) auf Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) schieben.
 - Ring (segmentiert; 1.9) und Membran (1.2.1) mit Schrauben (1.10) an Ring (1.4) verschrauben.
 Der Radius (r) vom Ring (segmentiert; 1.9) muss auf der Seite der Membran (1.2.1) sein.
- > Oberen Montageabsatz wiederholen, bis Ring (segmentiert; 1.9) komplett montiert ist.

M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

6.13 Gummielement (1.1) und Membran verbinden

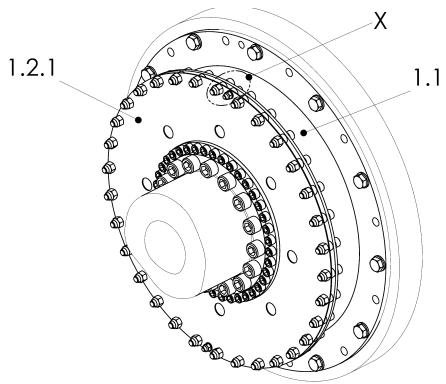


Abbildung 6-14 Gummielement (1.1) und Membran verbinden

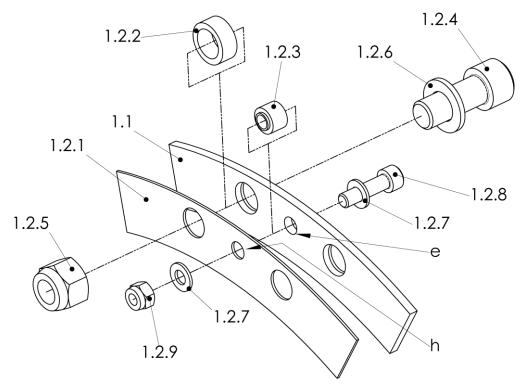


Abbildung 6-15 Einzelheit X



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Pos.	Info	Benennung Bemerkung	
1.1		Gummielement	
1.2.1		Membran	
1.2.2		Ring	
1.2.3		Buchse	2x180°
1.2.4		Schraube ISO4762-10.9	
1.2.5		Mutter ISO7040-10	
1.2.6		Scheibe	
1.2.7		Scheibe ISO7089-300HV	2x2x180°
1.2.8		Schraube ISO4762-10.9	2x180°
1.2.9		Mutter ISO7040-10	2x180°
	е	Bohrung für Buchse	in Gummielement (1.1)
	h	Bohrung für Buchse	in Membran
Х		Einzelheit	

₩ICHTIG

Auf richtige Lage der Bohrungen für Buchsen achten. Die Bohrungsdurchmesser sind: ø10H7 bzw. ø18H7 je nach Kupplungsgröße.

- Membran (1.2.1) zur Gummielement (1.1) so drehen, dass die Bohrungen (e und h) für Buchsen (1.2.3) in beiden Teilen fluchten.
- ➤ Buchsen (1.2.3) in Bohrungen (e und h; 2x180°) von Gummielement (1.1) und Membran (1.2.1) schieben.
- ➤ Gummielement (1.1), Buchsen (1.2.3) und Membran (1.2.1) mit Schrauben (1.2.8), Scheiben (1.2.7) und Muttern (1.2.9) verschrauben (2x180°).
- ➤ Gummielement (1.1) und Membran (1.2.1) mit Schrauben (1.2.4), Scheiben (1.2.6), Ringen (1.2.2) und Muttern (1.2.5) verschrauben.

6.14 **Nach beendeter Montage**

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Lose Verschraubungen

Vor Inbetriebnahme müssen die Anziehdrehmomente aller Schrauben überprüft und wenn nötig korrigiert werden.

Vor einem dauerhaften Betrieb muss die Anlage einem Probelauf unterzogen werden.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

7 Betrieb

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Verschlissene Kupplungsteile

Bei veränderten Laufgeräuschen und/oder auftretenden Vibrationen Anlage sofort abschalten.

Störung und Ursache ermitteln und beseitigen.

Zur Erleichterung der Fehlersuche dient die Tabelle im nachfolgenden Kapitel. Grundsätzlich muss die gesamte Anlage im Störfall analysiert werden.

7.1 Betriebsstörungen, Ursachen und Beseitigung

Störung	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Vor Beseitigung aller S	Störungen	Anlage abschalten
Laufgeräusche oder Vibrationen in der	Ausrichtfehler	Ausrichtung überprüfen und korrigieren
Anlage	Lose Schrauben	 Schraubenanziehdrehmomente überprüfen und korrigieren
Bruch von Membran	Ausrichtfehler	Ausrichtung überprüfen und korrigieren
oder Gummielement	Unzulässig hohes Drehmoment	Defekte Teile ersetzenGrund für unzulässig hohes Drehmoment beseitigen
Nach Beseitigung allei	r Störungen	Probelauf

Tabelle 7-1 Störungstabelle

Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich an unser Stammhaus (Anschrift siehe Kapitel 1).

7.2 Zulässiger Gesamtversatz der Kupplung

Die Gesamtversatzwerte sind dem Katalog zu entnehmen.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

8 Wartung und Pflege

WARNUNG



Verletzungen können auftreten durch:

Berühren rotierender Teile

Vor Arbeiten an der Kupplung Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Kupplung ist wartungsarm. Eine Sichtkontrolle kann bei den planmäßigen Wartungsintervallen der gesamten Anlage durchgeführt werden. Sie muss jedoch spätestens alle 12 Monate erfolgen.

8.1 Auszuführende Arbeiten

8.1.1 Reinigen der Kupplung

> Losen Schmutz von der Kupplung entfernen.

8.1.2 Sichtkontrolle der Kupplung

- > Kupplung auf Risse, Abplatzungen oder fehlende Teile hin untersuchen.
- > Defekte und fehlende Teile ersetzen.

8.1.3 Sichtkontrolle der Gummielemente / Gummisegmente



WICHTIG

Tausch der Gummielemente / Gummisegmente bei:

- Überschreiten der in W000-00002 angegebenen Verschleißwerte
 - Gummielemente / Gummisegmente nach CENTA-Vorschrift W000-00002 beurteilen.

8.1.4 Kontrolle der Schraubenverbindungen

> Anziehdrehmomente aller Schrauben überprüfen und wenn nötig, korrigieren.

8.2 Austausch defekter Teile

- > Kupplung demontieren, wie in Kapitel 9 beschrieben.
- Verschleißteile ersetzen.
- Kupplung montieren, wie in Kapitel 6 beschrieben.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

9 Demontage

9.1 Allgemeine Demontagehinweise

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit der Kupplung beeinträchtigt.

Der Anwender verpflichtet sich, eintretende Veränderungen an der Kupplung, welche die Sicherheit beeinträchtigen, dem Hersteller sofort zu melden (Anschrift siehe Kapitel 1).



WICHTIG

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage. Es wird auf Abbildungen in Kapitel 6 verwiesen.

WARNUNG



Verletzungen können auftreten durch:

Berühren rotierender Teile

Vor Arbeiten an der Kupplung Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Demontage der Kupplung in falscher Reihenfolge

Kupplung nur in der beschriebenen Reihenfolge demontieren.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Herabfallende Kupplungsteile

Kupplungsteile gegen Herabfallen sichern.

VORSICHT



Materialschäden an Kupplungsteilen können auftreten durch:

Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen

Kupplungsteile geschützt transportieren. Kupplungsteile nur mit Nylongurt oder –seil anschlagen. Teile nur gepolstert unterstützen.



Für die Demontage geeignete Hebezeuge verwenden.

CENTA

Montage- und Betriebsanleitung

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

Rev. 4

9.2 Gummielement (1.1) und Membran trennen

Siehe Abbildungen 6-15 und 6-14:

- Schrauben (1.2.4) der Verbindung Membran (1.2.1) und Gummielement (1.1) lösen und mit Scheiben (1.2.6), Muttern (1.2.5) und Ringen (1.2.2) entfernen.
- Schrauben (1.2.8) der Verbindung Membran (1.2.1) und Gummielement (1.1) lösen und mit Scheiben (1.2.7), Muttern (1.2.9) und Buchsen (1.2.3) entfernen.

9.3 Membran (1.2.1) demontieren

- Membran (1.2.1) entsprechend gelieferter Baugröße der Kupplung demontieren (siehe Einbauzeichnung):
 - ➤ Membran der Baugrößen 00050...00075 demontieren, siehe Kapitel 9.3.1.
 - ➤ Membran der Baugrößen 00078...00090 demontieren, siehe Kapitel 9.3.2.

9.3.1 Membran der Baugrößen 00050...00075 demontieren Siehe Abbildung 6-12:

- Schrauben (1.10) der Verbindung Ring (1.9), Membran (1.2.1) und Ring (1.4) lösen und entfernen.
- ➤ Ring (1.9) von Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ziehen und auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ablegen.
- Membran (1.2.1) von Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ziehen und auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ablegen.

9.3.2 Membran der Baugrößen 00078...00090 demontieren Siehe Abbildung 6-13:

- > Schrauben (1.10) der Verbindung Ring (segmentiert; 1.9), Membran (1.2.1) und Ring (1.4) lösen und mit Ring (segmentiert; 1.9) entfernen.
- Oberen Montageabsatz wiederholen, bis der Ring (segmentiert; 1.9) komplett demontiert ist.
- Membran (1.2.1) von Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ziehen und auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ablegen.

9.4 Ring (1.4) demontieren

Siehe Abbildung 6-11:

- Schrauben (8) der Verbindung Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) und Ring (1.4) lösen und entfernen.
- ➤ Ring (1.4) von Zentrierung von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) schieben und in Gummielement (1.1) ablegen.

CENTA

Montage- und Betriebsanleitung

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

9.5 Gummielement und Adapter demontieren

- Gummielement und Adapter (4) entsprechend gelieferter Bauform demontieren:
 - > Vormontiertes Gummielement (F) demontieren, siehe Kapitel 9.6.
 - Gummielement (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) demontieren, siehe Kapitel 9.7.

9.6 Vormontiertes Gummielement (F) demontieren

Siehe Abbildung 6-7:

- Schrauben (30) der Verbindung Vormontiertes Gummielement (F) und Schwungrad (C) lösen und mit Scheiben (31) entfernen.
- Vormontiertes Gummielement (F) aus Zentrierung von Schwungrad (C) ziehen und zusammen mit Ring (1.4) entfernen.

9.7 Gummielement (1.1), Ring (20; falls vorhanden) und Adapter (4) demontieren

9.7.1 Gummielement (1.1) und Ring (20; falls vorhanden) von Adapter (4) demontieren

Siehe Abbildung 6-10:

- > Gummielement (1.1) unterstützen.
- > Gummielement (1.1) **mit/ohne** Ring (20; siehe Einbauzeichnung) von Adapter (4) demontieren:
- > Gummielement (1.1) **mit** Ring (20) demontieren:
 - > Schrauben (34) der Verbindung Gummielement (1.1), Ring (20) und Adapter (4) lösen und mit Scheiben (35) entfernen.
 - ➤ Gummielement (1.1) von Zentrierung von Ring (20) ziehen und zusammen mit Ring (1.4) auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ablegen.
 - > Ring (20) aus Zentrierung von Adapter (4) ziehen und entfernen.
- ➤ Gummielement (1.1) **ohne** Ring (20) demontieren:
 - > Schrauben (34) der Verbindung Gummielement (1.1) und Adapter (4) lösen und mit Scheiben (35) entfernen.
 - ➤ Gummielement (1.1) aus Zentrierung von Adapter (4) ziehen und zusammen mit Ring (1.4) auf Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) ablegen.

9.7.2 Adapter (4) von Schwungrad demontieren

Siehe Abbildung 6-9:

- Schrauben (30) der Verbindung Adapter (4) und Schwungrad (C) lösen und mit Scheiben (31) entfernen.
- Adapter (4) aus Zentrierung von Schwungrad (C) ziehen und entfernen.



CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

M020-00009-DE Rev. 4

9.7.3 Gummielement (1.1) mit Ring (1.4) entfernen

Siehe Abbildung 6-8:

Gummielement (1.1) zusammen mit Ring (1.4) und Demontageunterstützungen aus Einbauraum entfernen.

9.8 Ring (1.4) entfernen

Siehe Abbildung 6-6:

 \triangleright Ring (1.4) aus Gummielement (1.1) ziehen und entfernen.

9.9 Membran (1.2.1) entfernen

Siehe Abbildung 6-5:

➤ Membran (1.2.1) und Ring (1.9; nur bei den Größen 00050...00075) von Flansch/Nabe/Adapter (E/3/17) entfernen.

9.10 Adapter (17) demontieren (falls vorhanden/erforderlich) Siehe Abbildung 6-4:

- > Verschraubung der Verbindung Adapter (17) und Flansch/Nabe (E/3) lösen und entfernen.
- Adapter (17) von/aus Zentrierung von Flansch/Nabe (E/3) ziehen und entfernen.

9.11 Nabe (3) demontieren (falls vorhanden/erforderlich)

- ➤ Nabe (3) entsprechend gelieferter Bauform demontieren (siehe Einbauzeichnung).
 - Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut demontieren, siehe Kapitel 9.11.1.
 - > Nabe mit kegeligem Ölpressverband demontieren, siehe Kapitel 9.11.2.

9.11.1 Nabe mit zylindrischer Bohrung und Passfedernut demontieren Siehe Abbildung 6-1:

Nabe (3) von Welle (A) entfernen.



Rev. 4

M020-00009-DE

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

9.11.2 Nabe mit kegeligem Ölpressverband demontieren Siehe Abbildung 6-2:

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung der Hydraulikpumpen

Vor der Arbeit mit Hydraulikpumpen deren Betriebsanleitung lesen. Arbeiten mit Hydraulikpumpen nur wie in deren Betriebsanleitung beschrieben.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Heraus spritzende Hydraulikflüssigkeit

Augenschutz benutzen.

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

Sich schlagartig lösende Naben

Nabe mit Hydraulikwerkzeug gegen schlagartiges axiales Lösen sichern.



| WICHTIG

Wir empfehlen folgende Montageflüssigkeiten:

- Für die Montage: Öl der Viskosität 300 mm²/s bei 20°C, z.B. SKF LHMF300
- Für die Demontage: Öl der Viskosität 900 mm²/s bei 20°C, z.B. SKF LHDF900
 - > Schraubstopfen (19) aus Nabe (3) entfernen.
 - Pumpe (p_{max}= 3000 bar) zum Aufweiten der Nabe (3) an Gewinde G¼ oder G¾ (c) anschließen.
 - > Pumpe zum Halten der Nabe an Welle (A) verschrauben.
 - > Öldruck zum Halten der Nabe aufbauen.
 - Öldruck zum Aufweiten der Nabe aufbauen (p_{max}= 2000 bar).
 - Öldruck zum Halten der Nabe langsam abbauen.
 - > Öldruck zum Aufweiten der Nabe abbauen.
 - Oberen Montageabsatz wiederholen, bis Nabe vollständig von Welle gelöst
 - Pumpe zum Halten der Nabe von Welle (A) entfernen.
 - Pumpe zum Aufweiten der Nabe von Nabe (3) entfernen.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

- ➤ Nabe (3) drehen, Öl aus Gewinde G¼ oder G¾ (c) laufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.
- > Schraubstopfen (19) in Nabe (3) drehen.
- > Nabe (3) von Welle (A) entfernen.

9.12 Kupplung wieder montieren

> Kupplung, wie unter Kapitel 6 beschrieben, wieder montieren.



M020-00009-DE Rev. 4

CENTAX-G

020G-00050...00090-F.10

10 Verschleiß- und Ersatzteile

WARNUNG



Verletzungen und Materialschäden können auftreten durch:

• Einbau und/oder Verwendung von nicht CENTA-Originalteilen Keine Fremdteile verwenden.

Eine Bevorratung der wichtigsten Verschleiß- und Ersatzteile ist die wichtigste Voraussetzung für die ständige Funktions- und Einsatzbereitschaft der Kupplung.

Nur für CENTA-Originalteile übernehmen wir eine Gewährleistung.

Verschleißteile dieser Kupplung sind:

Gummielement

Beim Tausch müssen auch alle Verschraubungen erneuert werden. Diese sind separat zu bestellen.

Bei Ersatzteilbestellung angeben:

- Komm.-Nr.
- Kupplungs-Bestell-Nr.
- Zeichnungs-Nr.



M020-00009-DE

Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

11 Anhang

11.1 CENTA Datenblatt D013-013 (geölte Schraubverbindungen)

Gültigkeit:

Für alle dynamisch nicht beanspruchten Schraubverbindungen mit **geölten** Schaftschrauben nach ISO 4014, ISO 4017 und ISO 4762 (DIN 912) mit metrischem Regelgewinde nach DIN ISO 262, sofern keine abweichenden Angaben auf CENTA-Dokumenten vorhanden sind.

Vorbereitung von zu verschraubenden Teilen:

Fügeflächen müssen frei von Schmutz, Konservierungs- und Schmiermittel sein.

Vorbereitung von Schrauben, die NICHT DURCH flüssige Schraubensicherungsmittel gesichert werden:

Schrauben unter dem Schraubenkopf und im Gewinde zusätzlich mit Motoröl schmieren.

Vorbereitung von Schrauben, die DURCH flüssige Schraubensicherungsmittel gesichert werden:

Schrauben unter dem Schraubenkopf zusätzlich mit Motoröl schmieren. Gewinde entfetten.

Schraubenanziehverfahren:

drehend (von Hand mit Drehmomentschlüssel).

Gewindegröße				Gewindegröße			
d	Festigkeits-	Anziehdreh- momente		d	Festigkeits-	Anziehdreh- momente	
	klasse	[Nm] ±5%	[in lbs] ±5%		klasse	[Nm] ±5%	[in lbs] ±5%
	8.8	9	80	M22	8.8	470	4160
M6	10.9	13	115		10.9	670	5930
-	12.9	15	135		12.9	780	6900
	8.8	21	185	M24	8.8	600	5310
М8	10.9	30	265		10.9	850	7520
	12.9	35	310		12.9	1000	8850
	8.8	41	360	M27	8.8	750	6640
M10	10.9	60	530		10.9	1070	9470
	12.9	71	630		12.9	1250	11060
	8.8	71	630	М30	8.8	1000	8850
M12	10.9	104	920		10.9	1450	12830
	12.9	121	1070		12.9	1700	15050
	8.8	113	1000	М33	8.8	1400	12400
M14	10.9	165	1460		10.9	1950	17250
	12.9	195	1725		12.9	2300	20350
	8.8	170	1500	M36	8.8	1750	15500
M16	10.9	250	2210		10.9	2500	22150
	12.9	300	2660		12.9	3000	26550
	8.8	245	2170	м39	8.8	2300	20350
M18	10.9	350	3100		10.9	3300	29200
	12.9	410	3630	1	12.9	3800	33650
M20	8.8	350	3100				
	10.9	490	4340				
	12.9	580	5130	1			



M020-00009-DE

Rev. 4

CENTAX-G 020G-00050...00090-F.10

11.2 CENTA Datenblatt D020-900 Einbauerklärung nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B

Hersteller: Kontakt:

CENTA Antriebe Kirschey GmbH Bergische Strasse 7 42781 Haan / GERMANY Phone +49-2129-912-0 Fax +49-2129-2790 centa@centa.de www.centa.info

Hiermit erklären wir, dass die unvollständige Maschine

Produkt: Hochelastische Kupplung CENTAX-G

Typ / Baureihencode: CX-G / 020G

Baugröße: 50...90

Bauform: alle

Seriennummer: laut Lieferpapieren, sofern zutreffend

- soweit es vom Lieferumfang her möglich ist - den folgenden grundlegenden Anforderungen der **Maschinenrichtlinie 2006/42/EG** Anhang I, Unterkapitel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 und 1.5.4 entspricht.

Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen für diese unvollständige Maschine nach Anhang VII Teil B erstellt wurden und verpflichten uns diese auf Verlangen den Marktüberwachungsbehörden über unsere Abteilung "Dokumentation" zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine wird so lange untersagt, bis die unvollständige Maschine in eine Maschine eingebaut wurde und diese den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A vorliegt.

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit mit jeder Änderung an den gelieferten Teilen.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen:

i.A. Gunnar Anderseck (Dokumentationsbeauftragter)

Einbauerklärung wurde ausgestellt:

i.V. Dipl.-Ing. Jochen Exner (Konstruktionsleitung)

Haan, den 19.11.2009